


■ 特點

◎精確度 0.03%滿刻度±1 位數(IN-1)/0.05%滿刻度±1 位數(IN-2)	◎16BIT 類比輸出功能
◎可同時量測與顯示兩組直流電壓/電流/電位計/傳送器/Pt-100/熱電耦/荷重元等信號	◎RS485 通訊介面,MODBUS RTU MODE
◎雙輸入數學運算與顯示功能	◎BAUD RATE:19200/9600/4800/2400
◎顯示範圍-19999~99999 可任意規劃	◎交談式人機介面操作簡單
◎4 組獨立警報功能	◎EEPROM 儲存方式,資料可保 10 年以上

■ 各部名稱

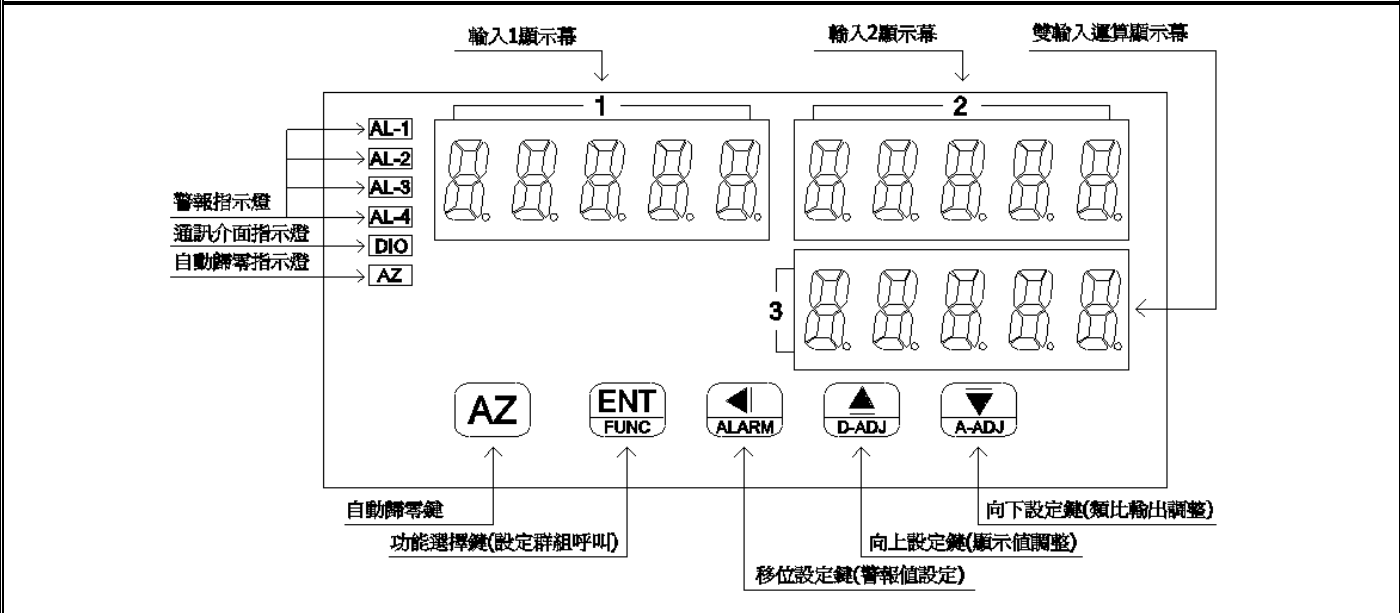

■ 警報動作模式說明

- ◎當 ACT=HI,DEL=0 時：顯示值 > 設定值(AL) + 比較磁滯值(HYS) → (繼電器動作)
顯示值 <= 設定值(AL) - 比較磁滯值(HYS) → (繼電器復歸)
- ◎當 ACT=LO,DEL=0 時：顯示值 >= 設定值(AL) + 比較磁滯值(HYS) → (繼電器復歸)
顯示值 < 設定值(AL) - 比較磁滯值(HYS) → (繼電器動作)
- ◎當 ACT=HI,DEL=1 至 99 秒時：顯示值 > 設定值(AL) + 比較磁滯值(HYS) + 動作延遲時間(DEL) → (繼電器動作)
顯示值 <= 設定值(AL) - 比較磁滯值(HYS) → (繼電器復歸)
- ◎當 ACT=LO,DEL=1 至 99 秒時：顯示值 >= 設定值(AL) + 比較磁滯值(HYS) → (繼電器復歸)
顯示值 < 設定值(AL) - 比較磁滯值(HYS) + 動作延遲時間(DEL) → (繼電器動作)
- ◎當 ACT=HI,DEL=-1 至-99 秒時：顯示值 > 設定值(AL) + 比較磁滯值(HYS) → (繼電器動作時間(DEL)後復歸)
顯示值 <= 設定值(AL) - 比較磁滯值(HYS) → (經過此程序,繼電器方可正常運作)
- ◎當 ACT=LO,DEL=-1 至-99 秒時：顯示值 >= 設定值(AL) + 比較磁滯值(HYS) → (經過此程序,繼電器方可正常運作)
顯示值 < 設定值(AL) - 比較磁滯值(HYS) → (繼電器動作時間(DEL)後復歸)

按鍵介紹	操作說明
Ⓜ按鍵功能說明	1. 在正常顯示值時,主要功能是呼叫內部參數設定群組 2. 在參數設定頁時,主要功能是儲存該頁設定資料並進入下一參數設定頁
Ⓛ按鍵功能說明	1. 在正常顯示值時,Ⓛ按鍵按 3 秒以上,將進入警報值設定區 2. 剛進入設定群組時,設定頁代號及顯示資料會交替顯示,如果需要修正資料可按Ⓛ鍵進入設定程序,畫面會鎖住顯示資料此時需放開按鍵約 0.2 秒後再按,游標(閃爍顯示代表)即會向左循環顯示。(按鍵反應約 0.2 秒)
Ⓢ按鍵功能說明	1. 在正常顯示值時,Ⓢ按鍵按 3 秒以上,將進入顯示值微調設定區 2. 剛進入參數設定頁時,設定頁代號及顯示資料會交替顯示,如果需要修正資料可按Ⓢ鍵進入設定程序,畫面會鎖住顯示資料此時需放開按鍵約 0.2 秒後再按,顯示資料即會向上循環遞增顯示。(按鍵反應約 0.2 秒)
Ⓣ按鍵功能說明	1. 在正常顯示值時,Ⓣ按鍵按 3 秒以上,將進入類比輸出微調設定區 2. 剛進入參數設定頁時,設定頁代號及顯示資料會交替顯示,如果需要修正資料可按Ⓣ鍵進入設定程序,畫面會鎖住顯示資料此時需放開按鍵約 0.2 秒後再按,顯示資料即會向下循環遞減顯示。(按鍵反應約 0.2 秒)
Ⓢ&Ⓣ複合鍵功能說明	1. 在設定群組與參數設定頁同時按Ⓢ&Ⓣ鍵即返回正常顯示值,但在參數設定頁時該修正資料將會遺失,並不會儲存

AZ 按鍵功能說明	1. 將所選對象顯示值自動歸零		
沒按任何鍵	1. 在設定群組與參數設定頁沒按任何鍵約 30 秒即返回正常顯示值		
■ 內部參數操作流程			
步驟	畫面說明	顯示畫面	操作說明
1	正常顯示值	0 1 2 3 4	1. 按 鍵進入通關密碼輸入頁
2	通關密碼輸入頁 P.CODE(Pass Code) 預設值為 0	P.C O D E	1. 以 && 鍵輸入 5 位數正確通關密碼 2. 按 鍵, 密碼正確進入設定群組選擇區, 密碼錯誤返回正常顯示值
		0 0 0 0 0	
3	SYS 系統參數設定群組	S Y S	1. 以 鍵選擇欲修正資料之設定群組 2. 按 鍵即可進入該設定群組之參數設定頁
	ROP 警報輸出參數設定群組	r o P	
	DOP 通訊參數設定群組	d o P	
	AOP 類比輸出參數設定群組	A o P	
4	系統參數設定群組 SYS(System setting group)	S Y S	1. 以 鍵選擇系統參數設定群組 2. 按 鍵進入 IN-1 顯示值小數點位置設定頁
4-1	IN-1 顯示值小數點位置設定頁 DP1(Decimal Point IN-1) 預設值為 0	d P 1	1. 以 & 鍵設定 IN-1 顯示值小數點位置(0~4) 2. 按 鍵進入 IN-1 最小顯示值設定頁
		0	
4-2	IN-1 最小顯示值設定頁 DSPL1(Display Lo Scale IN-1) 預設值為 0	d S P L 1	1. 以 && 鍵設定 IN-1 最小顯示值(-19999~99999) 2. 按 鍵進入 IN-1 最大顯示值設定頁
		0 0 0 0 0	
4-3	IN-1 最大顯示值設定頁 DSPH1(Display Hi Scale IN-1) 預設值為 99999	d S P H 1	1. 以 && 鍵設定 IN-1 最大顯示值(-19999~99999) 2. 按 鍵進入 IN-2 顯示值小數點位置設定頁
		9 9 9 9 9	
4-4	IN-2 顯示值小數點位置設定頁 DP2(Decimal Point IN-2) 預設值為 0	d P 2	1. 以 & 鍵設定 IN-2 顯示值小數點位置(0~4) 2. 按 鍵進入 IN-2 最小顯示值設定頁
		0	
4-5	IN-2 最小顯示值設定頁 DSPL2(Display Lo Scale IN-2) 預設值為 0	d S P L 2	1. 以 && 鍵設定 IN-2 最小顯示值(-19999~99999) 2. 按 鍵進入 IN-2 最大顯示值設定頁
		0 0 0 0 0	
4-6	IN-2 最大顯示值設定頁 DSPH2(Display Hi Scale IN-2) 預設值為 99999	d S P H 2	1. 以 && 鍵設定 IN-2 最大顯示值(-19999~99999) 2. 按 鍵進入顯示值 3 數學式運算功能設定頁
		9 9 9 9 9	
4-7	顯示值 3 數學式運算功能設定頁 MATH(Mtah) 預設值為 1ADD2	M A T H	1. 以 & 鍵設定顯示值 3 數學式運算功能 (1ADD2, 1SUB2, 1MUL2, 1DIV2) 2. 按 鍵進入顯示值 3 小數點位置設定頁
		1 A D D 2	
4-8	顯示值 3 小數點位置設定頁 DP3(Decimal Point 3) 預設值為 0	d P 3	1. 以 & 鍵設定顯示值 3 小數點位置(0~4) 2. 按 鍵進入顯示值更新週期設定頁
		0	
4-9	顯示值更新週期設定頁 DRSP(Display update rate) 預設值為 1.0	d r S P	1. 以 & 鍵設定顯示值更新週期 (0.1 秒/0.5 秒/1.0 秒/2.0 秒/ 3.0 秒/4.0 秒/5.0 秒) 2. 按 鍵進入類比輸出數位濾波器設定頁
		1.0	
4-10	類比輸出數位濾波器設定頁 DF(Analog Output Digital Filter)預設值為 1	d F	1. 以 & 鍵設定類比輸出數位濾波器(1~16) 2. 按 鍵進入輸入顯示零點遮蔽範圍設定頁
		0 0 0 0 1	
4-11	輸入顯示零點遮蔽範圍設定頁 LCUT(Low cut) 預設值為 0	L C U T	1. 以 && 鍵設定輸入顯示零點遮蔽範圍(-99~99) 2. 按 鍵進入自動歸零對象選擇設定頁 註: 1. LCUT 設定為正值時, 顯示值為正值且小於此設定值, 顯示為 0 2. LCUT 設定為負值時, 顯示值為負值且大於此設定值, 顯示為 0 3. LCUT 設定為 0 時功能關閉
		0 0 0 0 0	
4-12	自動歸零對象選擇設定頁 AZ.SEL (Auto Zero Select) 預設值為 IN1 2	A Z S E L	1. 以 & 鍵設定自動歸零對象選擇(0~2)(IN1 2/ IN1/ IN2) 2. 按 鍵進入通關密碼設定頁
		1 2	
4-13	通關密碼設定頁 CODE(Pass Code Setting) 預設值為 00000	C O D E	1. 以 && 鍵設定通關密碼(00000~99999) 2. 按 鍵進入面板設定鎖設定頁
		0 0 0 0 0	
4-14	面板設定鎖設定頁 LOCK(Panel Lock) 預設值為 NO	L O C K	1. 以 & 鍵設定面板設定鎖(NO or YES) 2. 按 鍵返回 SYS 系統參數設定群組
		0 0 0 0 0	

5	警報輸出參數設定群組 ROP (Alarm Output setting group)	ROP	1. 以◀鍵選擇 ROP 警報輸出參數設定群組 2. 按Ⓜ鍵進入 AL1 警報對象選擇設定頁
5-1	AL1 警報對象選擇設定頁 AL1-S(Alarm 1 Select) 預設值為 DISP1	AL1-5 DISP1	1. 以▲&▼鍵輸入 AL1 警報對象選擇(DISP1/DISP2/DISP3) 2. 按Ⓜ鍵進入警報 1 動作方向設定頁
5-2	警報 1 動作方向設定頁 ACT1(Active 1) 預設值為 HI	ACT1 HI	1. 以▲&▼鍵輸入警報 1 動作方向(HI or LO) 2. 按Ⓜ鍵進入警報 1 比較磁滯設定頁
5-3	警報 1 比較磁滯設定頁 HYS1(Hysteresis 1) 預設值為 0	HYS1 00000	1. 以◀&▲&▼鍵輸入警報 1 比較磁滯(0~999) 2. 按Ⓜ鍵進入警報 1 動作延遲時間設定頁
5-4	警報 1 動作延遲時間設定頁 DEL1(Delay 1) 預設值為 0	DEL1 00000	1. 以◀&▲&▼鍵輸入警報 1 動作延遲時間(-99~99 秒) 2. 按Ⓜ鍵進入 AL2 警報對象選擇設定頁 註:-1 至-99 為比較點到動作時間,1 至 99 為延遲動作時間
5-5	AL2 警報對象選擇設定頁 AL2-S(Alarm 2 Select) 預設值為 DISP2	AL2-5 DISP2	1. 以▲&▼鍵輸入 AL2 警報對象選擇(DISP1/DISP2/DISP3) 2. 按Ⓜ鍵進入警報 2 動作方向設定頁
5-6	警報 2 動作方向設定頁 ACT2(Active 2) 預設值為 HI	ACT2 HI	1. 以▲&▼鍵輸入警報 2 動作方向(HI or LO) 2. 按Ⓜ鍵進入警報 2 比較磁滯設定頁
5-7	警報 2 比較磁滯設定頁 HYS2(Hysteresis 2) 預設值為 0	HYS2 00000	1. 以◀&▲&▼鍵輸入警報 2 比較磁滯(0~999) 2. 按Ⓜ鍵進入警報 2 動作延遲時間設定頁
5-8	警報 2 動作延遲時間設定頁 DEL2(Delay 2) 預設值為 0	DEL2 00000	1. 以◀&▲&▼鍵輸入警報 2 動作延遲時間(-99~99 秒) 2. 按Ⓜ鍵進入 AL3 警報對象選擇設定頁 註:-1 至-99 為比較點到動作時間,1 至 99 為延遲動作時間
5-9	AL3 警報對象選擇設定頁 AL3-S(Alarm 3 Select) 預設值為 DISP3	AL3-5 DISP3	1. 以▲&▼鍵輸入 AL3 警報對象選擇(DISP1/DISP2/DISP3) 2. 按Ⓜ鍵進入警報 3 動作方向設定頁
5-10	警報 3 動作方向設定頁 ACT3(Active 3) 預設值為 HI	ACT3 HI	1. 以▲&▼鍵輸入警報 3 動作方向(HI or LO) 2. 按Ⓜ鍵進入警報 3 比較磁滯設定頁
5-11	警報 3 比較磁滯設定頁 HYS3(Hysteresis 3) 預設值為 0	HYS3 00000	1. 以◀&▲&▼鍵輸入警報 3 比較磁滯(0~999) 2. 按Ⓜ鍵進入警報 3 動作延遲時間設定頁
5-12	警報 3 動作延遲時間設定頁 DEL3(Delay 3) 預設值為 0	DEL3 00000	1. 以◀&▲&▼鍵輸入警報 3 動作延遲時間(-99~99 秒) 2. 按Ⓜ鍵進入 AL4 警報對象選擇設定頁 註:-1 至-99 為比較點到動作時間,1 至 99 為延遲動作時間
5-13	AL4 警報對象選擇設定頁 AL4-S(Alarm 4 Select) 預設值為 DISP1	AL4-5 DISP1	1. 以▲&▼鍵輸入 AL4 警報對象選擇(DISP1/DISP2/DISP3) 2. 按Ⓜ鍵進入警報 4 動作方向設定頁
5-14	警報 4 動作方向設定頁 ACT4(Active 4) 預設值為 HI	ACT4 HI	1. 以▲&▼鍵輸入警報 4 動作方向(HI or LO) 2. 按Ⓜ鍵進入警報 4 比較磁滯設定頁
5-15	警報 4 比較磁滯設定頁 HYS4(Hysteresis 4) 預設值為 0	HYS4 00000	1. 以◀&▲&▼鍵輸入警報 4 比較磁滯(0~999) 2. 按Ⓜ鍵進入警報 4 動作延遲時間設定頁
5-16	警報 4 動作延遲時間設定頁 DEL4(Delay 4) 預設值為 0	DEL4 00000	1. 以◀&▲&▼鍵輸入警報 4 動作延遲時間(-99~99 秒) 2. 按Ⓜ鍵進入警報啟動延遲範圍設定頁 註:-1 至-99 為比較點到動作時間,1 至 99 為延遲動作時間
5-17	警報啟動延遲範圍設定頁 SB(Start band) 預設值為 0	SB 00000	1. 以◀&▲&▼鍵輸入警報啟動延遲範圍(-99~99) 2. 按Ⓜ鍵進入警報啟動延遲時間設定頁 註:輸入小於此設定範圍,警報皆不比較&動作
5-18	警報啟動延遲時間設定頁 SDT(Start Delay Time) 預設值為 0	SDT 00000	1. 以◀&▲&▼鍵輸入警報啟動延遲時間(0~99 秒) 2. 按Ⓜ鍵返回 ROP 警報輸出參數設定群組 註:輸入超過啟動延遲範圍且達延遲時間,警報恢復比較&動作
6	通訊參數設定群組 DOP(Communication setting group)	DOP	1. 以◀鍵選擇通訊參數設定群組 2. 按Ⓜ鍵進入通訊位址設定頁

6-1	通訊位址設定頁 ADDR(Communication Address) 預設值為 0	Addr	1. 以◀&▲&▼鍵輸入通訊位址(0~255) 2. 按Ⓜ鍵進入通訊速率設定頁
		00000	
6-2	通訊速率設定頁 BAUD(Communication Baud Rate) 預設值為 19200	baud	1. 以▲&▼鍵輸入通訊速率(19200/9600/4800/2400) 2. 按Ⓜ鍵進入通訊同步檢測位元設定頁
		19200	
6-3	通訊同步檢測位元設定頁 PARI(Communication Parity Check)預設值為 n.8.2.	PAR,	1. 以▲&▼鍵輸入通訊同步檢測位元(n.8.2/n.8.1/even/odd) 2. 按Ⓜ鍵返回 DOP 通訊參數設定群組
		n.8.2.	
7	類比輸出參數設定群組 AOP (Analog Output setting group)	AOP	1. 以◀鍵選擇類比輸出參數設定群組 2. 按Ⓜ鍵進入類比輸出對象選擇設定頁
7-1	類比輸出對象選擇設定頁 AO-SEL(Analog Output Select) 預設值為 DISP3	AOSEL	1. 以▲&▼鍵輸入類比輸出對象選擇(DISP1/DISP2/DISP3) 2. 按Ⓜ鍵進入最小類比輸出對應顯示值設定頁
		d,SP3	
7-2	最小類比輸出對應顯示值設定頁 ANLO(Analog Output Zero- According to Display) 預設值為 0	AnLo	1. 以◀&▲&▼鍵輸入最小輸出對應顯示值(-19999~99999) 2. 按Ⓜ鍵進入最大類比輸出對應顯示值設定頁 註:例額定輸出 0~10V,欲在顯示值為 100 時,輸出 0V,則最小類比輸出對應顯示值須修正為 100,小數點對應 DP 設定值
		00000	
7-3	最大類比輸出對應顯示值設定頁 ANHI(Analog Output Span- According to Display) 預設值為 10000	AnHi	1. 以◀&▲&▼鍵輸入最大輸出對應顯示值(-19999~99999) 2. 按Ⓜ鍵返回 AOP 類比輸出設定群組 註:例額定輸出 0~10V,欲在顯示值為 2000 時,輸出 10V,則最大類比輸出對應顯示值須修正為 2000,小數點對應 DP 設定值
		10000	

■ 外部操作流程			
步驟	畫面說明	顯示畫面	操作說明
8	正常顯示值	12345	按◀/ALARM 鍵約 3 秒,進入警報值 1 設定頁
8-1	警報值 1 設定頁 AL1 (Alarm 1) 預設值為 0	AL1	1. 以◀&▲&▼鍵輸入警報值 1(-19999~99999) 2. 按Ⓜ鍵進入警報值 2 設定頁
		00000	
8-2	警報值 2 設定頁 AL2 (Alarm 2) 預設值為 0	AL2	1. 以◀&▲&▼鍵輸入警報值 2(-19999~99999) 2. 按Ⓜ鍵進入警報值 3 設定頁
		00000	
8-3	警報值 3 設定頁 AL3 (Alarm 3) 預設值為 0	AL3	1. 以◀&▲&▼鍵輸入警報值 3(-19999~99999) 2. 按Ⓜ鍵進入警報值 4 設定頁
		00000	
8-4	警報值 4 設定頁 AL4 (Alarm 4) 預設值為 0	AL4	1. 以◀&▲&▼鍵輸入警報值 4(-19999~99999) 2. 按Ⓜ鍵返回正常顯示值
		00000	
步驟	畫面說明	顯示畫面	操作說明
9	正常顯示值	12345	按▲/D-ADJ 鍵約 3 秒,進入 IN-1 最低輸入顯示值調整頁
9-1	IN-1 最低輸入顯示值調整頁 D1-Z(IN-1 Display Zero Adjust)	d1-?	1. 以▲&▼鍵調整 IN-1 最低輸入顯示值 2. 按Ⓜ鍵進入 IN-1 最高輸入顯示值調整頁 註:IN-1 最低顯示值有誤差時,用 D1-Z 作細部調整,如數位 VR 功能
		00000	
9-2	IN-1 最高輸入顯示值調整頁 D1-S(IN-1 Display Span Adjust)	d1-5	1. 以▲&▼鍵調整最高輸入顯示值 2. 按Ⓜ鍵進入 IN-2 最低輸入顯示值調整頁 註:IN-1 最高顯示值有誤差時,用 D1-S 作細部調整,如數位 VR 功能
		99999	
9-3	IN-2 最低輸入顯示值調整頁 D2-Z(IN-2 Display Zero Adjust)	d2-?	1. 以▲&▼鍵調整 IN-2 最低輸入顯示值 2. 按Ⓜ鍵進入 IN-2 最高輸入顯示值調整頁 註:IN-2 最低顯示值有誤差時,用 D2-Z 作細部調整,如數位 VR 功能
		00000	
9-4	IN-2 最高輸入顯示值調整頁 D2-S(IN-2 Display Span Adjust)	d2-5	1. 以▲&▼鍵調整最高輸入顯示值 2. 按Ⓜ鍵返回正常顯示值 註:IN-1 最高顯示值有誤差時,用 D2-S 作細部調整,如數位 VR 功能
		99999	
步驟	畫面說明	顯示畫面	操作說明
10	正常顯示值	12345	按▼/A-ADJ 鍵約 3 秒,進入類比最小輸出調整頁
10-1	類比最小輸出調整頁	APER0	1. 以◀&▲&▼鍵輸入類比最小輸出調整(±6000)

	AZERO(Analog Output Zero Adjust)預設值為0	00000	2.按 Ⓜ 鍵進入最大輸出調整設定頁 註:類比最小輸出有誤差時,利用 AZERO 作細部調整,如數位 VR 功能
10-2	類比最大輸出調整頁 ASPAN(Analog Output Span Adjust)預設值為0	ASPRn 00000	1.以 \blacktriangleleft & \blacktriangleright & \blacktriangledown 鍵輸入類比最大輸出調整(± 6000) 2.按 Ⓜ 鍵返回正常顯示值 註:類比最大輸出有誤差時,利用 ASPAN 作細部調整,如數位 VR 功能
附錄	畫面說明	顯示畫面	原因分析&操作說明
1	輸入正溢位偵測錯誤	.oFL	外部輸入訊號超過可處理範圍
2	輸入負溢位偵測錯誤	- .oFL	外部輸入訊號低於可處理範圍
3	顯示正溢位偵測錯誤	doFL	外部輸入訊號超過最大可顯示範圍 (9999)
4	顯示負溢位偵測錯誤	- doFL	外部輸入訊號低於最小可顯示範圍(-1999)
5	EEPROM 偵測錯誤	E-00 no YES	1.EEPROM 讀取/寫入時外部干擾入侵 2.EEPROM 寫入超次(約100萬次,保固10年) 請斷電重新開機,如還顯示 E-00,請執行下列步驟 1. E-00/NO 交替顯示,詢問是否回復 EEPROM 預設值 2. 以 \blacktriangleleft & \blacktriangleright 鍵選擇 YES,然後按 Ⓜ 鍵返回正常顯示值 3. 已回復 EEPROM 預設值,請依步驟 1~10 重新設定

MM2D-D Modbus RTU Mode Protocol Address Map

資料格式 16Bit/32Bit 帶正負號即 8000~7FFF(-32768~32767),80000000~7FFFFFFF(-2147483648~2147483647)

位址	變數名稱	說明	動作
0000	LOCK	面板設定鎖,輸入範圍 0000~0001(0~1) (0:NO,1:YES)	R/W
0001	ACT1	AL1 警報動作方向,輸入範圍 0000~0001(0~1) (0:HI,1:LO)	R/W
0002	ACT2	AL2 警報動作方向,輸入範圍 0000~0001(0~1) (0:HI,1:LO),	R/W
0003	ACT3	AL3 警報動作方向,輸入範圍 0000~0001(0~1) (0:HI,1:LO)	R/W
0004	ACT4	AL4 警報動作方向,輸入範圍 0000~0001(0~1) (0:HI,1:LO)	R/W
0005	AL1_S	AL1 警報對象選擇設定,輸入範圍 0000~0002 (0~2) (0:DISP1,1:DISP2,2:DISP3)	R/W
0006	AL2_S	AL2 警報對象選擇設定,輸入範圍 0000~0002 (0~2) (0:DISP1,1:DISP2,2:DISP3)	R/W
0007	AL3_S	AL3 警報對象選擇設定,輸入範圍 0000~0002 (0~2) (0:DISP1,1:DISP2,2:DISP3)	R/W
0008	AL4_S	AL4 警報對象選擇設定,輸入範圍 0000~0002 (0~2) (0:DISP1,1:DISP2,2:DISP3)	R/W
0009	AO_SEL	類比輸出對象選擇,輸入範圍 0000~0002 (0~2) (0:DISP1,1:DISP2,2:DISP3)	R/W
000A	AZ_SEL	自動歸零對象選擇,輸入範圍 0000~0002 (0~2)(0:IN1 2,1: IN1,2: IN2)	R/W
000B	MATH	顯示值 3 數學式運算功能設定,輸入範圍 0000~0003 (0~3)(0:1ADD2,1:1SUB2,2:1MUL2,3:1DIV2)	R/W
000C	BAUD	通訊速率,輸入範圍 0000~0003 (0~3)(0:19200,1:9600,2:4800,3:2400)	R/W
000D	PARI	通訊同步檢測位元,輸入範圍 0000~0003 (0~3)(0:N82,1:N81,2:EVEN,3:ODD)	R/W
000E	DP1	IN-1 顯示值小數點位置,輸入範圍 0000~0004 (0~4)(0:10 ⁰ ,1:10 ⁻¹ ,2:10 ⁻² ,3:10 ⁻³ ,4:10 ⁻⁴)	R/W
000F	DP2	IN-2 顯示值小數點位置,輸入範圍 0000~0004 (0~4)(0:10 ⁰ ,1:10 ⁻¹ ,2:10 ⁻² ,3:10 ⁻³ ,4:10 ⁻⁴)	R/W
0010	DP3	顯示值 3 小數點位置,輸入範圍 0000~0004 (0~4)(0:10 ⁰ ,1:10 ⁻¹ ,2:10 ⁻² ,3:10 ⁻³ ,4:10 ⁻⁴)	R/W
0011	DRSP	顯示值更新週期,輸入範圍 0000~0006 (0~6)(0:0.1,1:0.5,2:1.0,3:2.0,4:3.0,5:4.0,6:5.0)	R/W
0012	DF	數位濾波器設定,輸入範圍 0001~0010 (1~16)	R/W
0013	SDT	警報起動延遲時間,輸入範圍 0001~0063 (0~99)	R/W
0014	SB	警報起動延遲範圍,輸入範圍 FF9D~0063 (-99~99)	R/W
0015	DEL1	AL1 警報動作或延遲動作時間設定,輸入範圍 FF9D~0063 (-99~99)	R/W
0016	DEL2	AL2 警報動作或延遲動作時間設定,輸入範圍 FF9D~0063 (-99~99)	R/W
0017	DEL3	AL3 警報動作或延遲動作時間設定,輸入範圍 FF9D~0063 (-99~99)	R/W
0018	DEL4	AL4 警報動作或延遲動作時間設定,輸入範圍 FF9D~0063 (-99~99)	R/W
0019	LCUT	輸入顯示零點遮蔽範圍設定,輸入範圍 FF9D~0063 (-99~99)	R/W
001A	ADDR	通訊位址,輸入範圍 0000~00FF(0~255)	R/W
001B	HYS1	AL1 警報點比較磁滯設定,輸入範圍 0000~03E7 (0~999)	R/W
001C	HYS2	AL2 警報點比較磁滯設定,輸入範圍 0000~03E7 (0~999)	R/W
001D	HYS3	AL3 警報點比較磁滯設定,輸入範圍 0000~03E7 (0~999)	R/W
001E	HYS4	AL4 警報點比較磁滯設定,輸入範圍 0000~03E7 (0~999)	R/W
001F	AZERO	最小類比輸出微調,輸入範圍 E890~1770(-6000~6000)	R/W
0020	ASPAN	最大類比輸出微調,輸入範圍 E890~1770(-6000~6000)	R/W
0021	CODE	通關密碼設定,輸入範圍 00000000~0001869F(0~99999)高位字組	R/W
0022		通關密碼設定,輸入範圍 00000000~0001869F(0~99999)低位字組	R/W
0023	DSPL1	IN-1 最小顯示值設定,輸入範圍 FFFF01E1~0001869F (-19999~99999)高位字組	R/W
0024		IN-1 最小顯示值設定,輸入範圍 FFFF01E1~0001869F (-19999~99999)低位字組	R/W
0025	DSPL2	IN-2 最小顯示值設定,輸入範圍 FFFF01E1~0001869F (-19999~99999)高位字組	R/W
0026		IN-2 最小顯示值設定,輸入範圍 FFFF01E1~0001869F (-19999~99999)低位字組	R/W
0027	DSPH1	IN-1 最大顯示值設定,輸入範圍 FFFF01E1~0001869F (-19999~99999)高位字組	R/W
0028		IN-1 最大顯示值設定,輸入範圍 FFFF01E1~0001869F (-19999~99999)低位字組	R/W
0029	DSPH2	IN-2 最大顯示值設定,輸入範圍 FFFF01E1~0001869F (-19999~99999)高位字組	R/W
002A		IN-2 最大顯示值設定,輸入範圍 FFFF01E1~0001869F (-19999~99999)低位字組	R/W
002B	AL1	AL1 警報值設定,輸入範圍 FFFF01E1~0001869F (-19999~99999)高位字組	R/W
002C		AL1 警報值設定,輸入範圍 FFFF01E1~0001869F (-19999~99999)低位字組	R/W
002D	AL2	AL2 警報值設定,輸入範圍 FFFF01E1~0001869F (-19999~99999)高位字組	R/W

002E		AL2 警報值設定,輸入範圍 FFFF1E1~0001869F (-19999~99999)低位字組	R/W
002F	AL3	AL3 警報值設定,輸入範圍 FFFF1E1~0001869F (-19999~99999)高位字組	R/W
0030		AL3 警報值設定,輸入範圍 FFFF1E1~0001869F (-19999~99999)低位字組	R/W
0031	AL4	AL4 警報值設定,輸入範圍 FFFF1E1~0001869F (-19999~99999)高位字組	R/W
0032		AL4 警報值設定,輸入範圍 FFFF1E1~0001869F (-19999~99999)低位字組	R/W
0033	ANLO	最小類比輸出對應顯示值,輸入範圍 FFFF1E1~0001869F (-19999~99999)高位字組	R/W
0034		最小類比輸出對應顯示值,輸入範圍 FFFF1E1~0001869F (-19999~99999)低位字組	R/W
0035	ANHI	最大類比輸出對應顯示值,輸入範圍 FFFF1E1~0001869F (-19999~99999)高位字組	R/W
0036		最大類比輸出對應顯示值,輸入範圍 FFFF1E1~0001869F (-19999~99999)低位字組	R/W
0037	AZ	自動歸零設定,輸入範圍 0000~0001(0~1) (0:OFF,1:ON)	R/W
0038	STATUS	警報和顯示狀態,顯示範圍 0000~3FFF(0~16383)Bit0:AL1,Bit1:AL2,Bit2:AL3,Bit3:AL4,Bit4:dofl 1, Bit5:-dofl 1,Bit6:iofl 1,Bit7:-iofl 1,Bit8:dofl 2,Bit9:-dofl 2,Bit10:iofl 2,Bit11:-iofl 2,Bit12:dofl 3,Bit13:-dofl 3	R
0039	AZ1	輸入 1 顯示自動歸零值,顯示範圍 FFFF1E1~0001869F(-19999~99999)高位字組	R
003A		輸入 1 顯示自動歸零值,顯示範圍 FFFF1E1~0001869F(-19999~99999)低位字組	R
003B	AZ2	輸入 2 顯示自動歸零值,顯示範圍 FFFF1E1~0001869F(-19999~99999)高位字組	R
003C		輸入 2 顯示自動歸零值,顯示範圍 FFFF1E1~0001869F(-19999~99999)低位字組	R
003D	DISP_IN1	輸入 1 顯示值,顯示範圍 FFFF1E1~0001869F(-19999~99999)高位字組	R
003E		輸入 1 顯示值,顯示範圍 FFFF1E1~0001869F(-19999~99999)低位字組	R
003F	DISP_IN2	輸入 2 顯示值,顯示範圍 FFFF1E1~0001869F(-19999~99999)高位字組	R
0040		輸入 2 顯示值,顯示範圍 FFFF1E1~0001869F(-19999~99999)低位字組	R
0041	DISP_MATH	雙輸入運算顯示值,顯示範圍 FFFF1E1~0001869F(-19999~99999)高位字組	R
0042		雙輸入運算顯示值,顯示範圍 FFFF1E1~0001869F(-19999~99999)低位字組	R